

Инфракрасные пиromетры Кельвин Компакт с пультом АРТО

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции!

ИК-пиrometer Кельвин-АРТО является стационарным измерителем температуры для промышленного применения.

Прибор выпускается с выносным бесконтактным датчиком температуры четырёх типов.

Варианты исполнения Кельвин-АРТО отличаются:

- диапазоном измеряемых температур;
- показателем визирования датчиков;
- разрешением потемпературе;
- быстродействием;
- наличием лазерного указателя и оптического прицела.

Технические характеристики основных вариантов Кельвин АРТО приведены далее в таблице №1 «Технические характеристики».

Возможна поставка пульта без датчика.

Содержание

1. Основные характеристики	4
2. Подготовка к работе	4
3. Включение и выбор режима работы	5
4. Контроль превышения установленного «порога»	7
5. Интерфейс	7
6. Комплект поставки	8
7. Сведения о поверке	8
8. Справочные данные	9

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур
от -50 до +3000°C (см. Табл. 1)

Показатель визирования
от 1:5 до 1:200 (см. Табл. 1) Разрешение по температуре
1°C или 0,1°C (см. Табл. 1)

Установка излучательной способности материала
от 0,1(0,34) до 1,00 (см. Табл.1)

Длина линии связи с датчиком
3 метра (по заказу до 20 метров)

Отображение максимальной температуры

Индикатор превышения пороговой температуры

Интерфейс **RS232** (Tx/TTL)

Интерфейс «**Токовая петля 4-20mA**»

Выход сигнала превышения пороговой температуры

Реле :

- коммутируемый пост. ток **0,2A**
- постоянный ток через замкнутые контакты **0,5A**
- коммутируемое напряжение **30V**
- коммутируемая мощность **3VA**

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

Пульт прибора настраивается на работу с конкретным типом выносного датчика с помощью расположенных на плате джамперов. Пульт и датчик поставляются в комплекте и не должны применяться раздельно.

Прибор поставляется с оговоренной при заказе длиной соединительного кабеля от датчика до пульта.

В случае любых изменений и доработок перед первым включением обязательна тщательная проверка правильности монтажа. Невыполнение этих требований может привести к выходу прибора из строя!

Перед началом работы нужно:

- установить в удобном для эксплуатации месте выносной датчик и пульт;
- проложить линию связи от датчика к пульту;
- подготовить рядом с пультом розетку 220В для подключения блока питания прибора;
- до включения питания подключить и проверить все электрические соединения.

Рекомендуется линию связи между выносным датчиком и пультом не прокладывать рядом с сильноточными кабелями для уменьшения помех.

Максимальное расстояние до выносного датчика равно 20 метрам **условно**, т.к. зависит от типа датчика, провода соединительной линии и конкретной электромагнитной обстановки объекта. Если у Вас есть потребность вынести датчик на большее расстояние, либо возникают проблемы в устойчивости работы прибора, обратитесь к нам за консультацией (в большинстве случаев датчик может быть вынесен и на расстояние до 100-200м, иногда с применением дополнительного блока питания от сети 220В).

Рекомендуется избегать электрической связи корпуса выносного датчика с корпусом какого-либо электрического оборудования для исключения вероятности появления опасного для оператора и прибора высокого напряжения на корпусе пульта прибора.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выключатель расположен на левой стороне пульта.

При включенном приборе начинает светиться светодиод «I» слева от индикатора.

Если этого не произошло, проверьте, включен ли выносной блок питания прибора в сеть 220В. Также возможно, что прибор не включается из-за короткого замыкания в соединительных цепях. Длинные звуковые сигналы – признак отсутствия связи с выносным датчиком.

Прибор после включения может находиться в **режиме индикации текущей температуры** - на индикаторе справа «°C»



либо в **режиме индикации максимальной температуры** – на индикаторе слева “Hi”



Переключение между режимами текущей температуры и максимальной температуры производится кнопкой «M» (нажать и удерживать до смены режима, повторно нажимать через 1 сек.).

Скорость обновления информации на индикаторе зависит от типа датчика, т.к. разные типы выносных датчиков имеют разное быстродействие.

При выводе максимальной температуры информация на индикаторе изменяется только при превышении текущего максимального значения. Для удобства оператора такое изменение сопровождается коротким щелчком.

В режиме отображения текущей температуры можно кратковременно выводить значение максимальной температуры нажатием «F2».

При выводе максимальной температуры нажатие любой из кнопок «-» или «+» приводит к «сбросу максимума», т.е. за максимум принимается текущая температура. Сопровождается коротким звуковым сигналом.

Для правильного измерения температуры важно выполнить два основных условия:

- 1) измеряемая поверхность должна находиться в поле зрения выносного датчика и полностью перекрывать его;**
- 2) в датчике должно быть установлено правильное значение излучательной способности материала измеряемой поверхности («эпсилон»).**

Для выполнения первого условия Вам обязательно нужно ознакомиться с диаграммой поля зрения примененного датчика. На ней отображают зависимость диаметра видимой датчиком области в зависимости от расстояния до неё.

Для вывода установленного в датчике значения излучательной способности нужно нажать кнопку «F1».

Оно выводится на экран в виде



E = 0.95

Кстати, всегда на короткое время появляется на индикаторе в момент включения прибора. **В двух из трёх типов выносных датчиков установленное значение «эпсилон» может быть изменено с пульта, для чего нужно, удерживая кнопку «F1», нажимать кнопку «-» или «+».**

Долгое удержание кнопок «-» и «+» ускоряет изменение.

Датчик «типа Ц» исключение, он позволяет контролировать «эпсилон», но изменить его с пульта нельзя.

Для настройки датчика «типа Ц» требуется подключить его к двухпроводной линии питания/связи инверсно. Он начнёт циклически изменять значение «эпсилон» от 0,34 до 1,00 (выводится на индикатор пульта). Дождавшись нужного значения, линию связи надо немедленно разорвать. После чего подключить датчик штатно и проверить, что настройка удалась.

ВНИМАНИЕ! Если выносной датчик не способен определить температуру объекта (её вычисленное значение выходит за расчётный диапазон температур), на индикаторе пульта выводятся условные изображения выхода за диапазон “>>>” или “<<<”



>>>



<<<

Чаще всего это происходит в момент включения питания прибора или является следствием неправильной установки излучательной способности измеряемого материала.

4. КОНТРОЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО «ПОРОГА».

Прибор позволяет задавать пороговое значение температуры и контролировать его превышение.

Для вывода текущего порога нужно нажать кнопку «F3».

Порог выводится в виде «L= XXXX», где XXXX - его положительное численное значение

A digital display showing the character 'L' followed by a short horizontal bar and the number '70' in red digits on a grey background.

либо слово «OFF», если он равен нулю, т.е. отключен

A digital display showing the character 'L' followed by a short horizontal bar and the word 'OFF' in red digits on a grey background.

(Буква «L» - от слова «лимит»).

Для установки порога, удерживая кнопку «F3», нажимать кнопку «-» или «+».

Долгое удержание «-» и «+» ускоряет изменение.

Если установлен ненулевой порог, то расположенный справа от индикатора светодиод «>» своим свечением показывает, что текущая температура РАВНА ИЛИ БОЛЬШЕ порога.

Одновременно со свечением указанного светодиода срабатывает герконовое реле, полная группа контактов которого выведена на разъём (цепи «K»).

5. ИНТЕРФЕЙС.

Текущая температура и установленное в датчике значение излучательной способности передаются из пульта в виде TTL сигнала «RS232» с целью регистрации их с помощью компьютера или аппаратуры Заказчика.

Формат передачи и ПО для компьютера предоставляются по запросу.

По специальному заказу в пульт устанавливается преобразователь текущей температуры в аналоговый сигнал «Токовая петля 4-20mA». С его помощью возможна регистрация температуры на удаленном до нескольких сотен метров аналоговом регистрирующем устройстве (самописце).

Этот преобразователь может быть поставлен и в виде конструктивно законченного отдельного устройства «CL420».

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Датчик -1 шт
Пульт Арто – 1 шт
Блок питания – 1 шт
Кабель соединительный 3 м – 1 шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт
Паспорт – 1 шт
Доп. Комплектация (по запросу)
Адаптер CL4-20 (встроенный в пульт АРТО)
Блок питания с интерфейсом
Свидетельство о поверке

7. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Проверка пирометра, который внесен в госреестр СИ № 58744-14, производится в соответствии с методикой поверки **МП РТ 2048-2014**, утвержденной ФБУ “Ростест-Москва”. Межповерочный интервал 2 года.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Органы контроля и управления пульта Кельвин АРТО

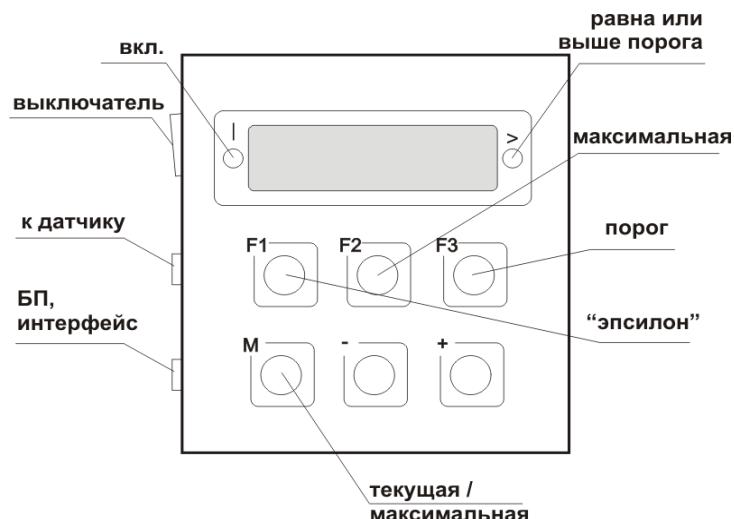

**Разъем БП и интерфейса
(DB-9 вилка на пульте)**

Контакт	Цепь
1	Общий
2	Общий
3	(CL-резерв)
4	K-NZ (норм. замк.)
5	K-NR (норм. разом.)
6	+12В (от БПС-12)
7	RS232 (Tx/TTL)
8	(CL-резерв)
9	K (ток до 200mA!)


**Разъем датчика (DB-9 розетка
на пульте АРТО)**

Контакт	«Ц»	«Компакт Д»	«А», «Т»
1		+	+
2		+	+
3		+	
4		+	
5	+		
6	+		+
7			+
8			+
9			

Таблица 1. Технические характеристики

Тип выносного датчика в комплекте	Показатель визирования	Код заказа	Наименование варианта исполнения ИК-пиromетрами	Измеряемая температура. /Разрешение 1°C, если не указано/	Диапазон рабочих температур
	1:5	A22	Кельвин АРТО 350 II	-50...350°C /0,1°C/	-40...70°C
	1:10	A32	Кельвин АРТО 350 II/10		
	1:75	A03	Кельвин Компакт 201 I	-50...200°C /0,1°C/	-40...70°C
	1:100	A20	Кельвин Компакт 200 I	-20...200°C	
		A04	Кельвин Компакт 600 I	-20...600°C	
		A28	Кельвин Компакт 1000 I	-50...1000°C	
		A05	Кельвин Компакт 1200 I	-10...1200°C	
	1:175	A14	Кельвин Компакт 1500 I	200...1500°C	
		A26	Кельвин Компакт 1200/175 I	-10...1200°C	
		A25	Кельвин Компакт 1500/175 I	500...1500°C	
	1:175	A14	Кельвин Компакт 1600 I	500...1600°C	
		A16	Кельвин Компакт 1800 I	600...1800°C	
		A18	Кельвин Компакт 2300 I	600...2300°C	
		A24	Кельвин Компакт 3000 I	800...3000°C	
	1:100	A06	Кельвин АРТО 1300A	400...1300°C	-40...80°C
		A07	Кельвин АРТО 1500A	500...1500°C	
	1:200	A08	Кельвин АРТО 1500T	500...1500°C	-40...80°C
		A09	Кельвин АРТО 1800T	600...1800°C	
		A10	Кельвин АРТО 2300T	600...2300°C	
		A23	Кельвин АРТО 3000T	800...3000°C	

Выносной датчик типа «Ц»

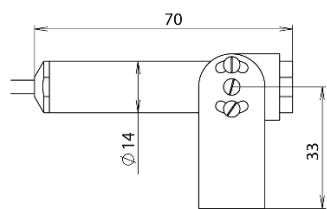

Миниатюрный бесконтактный датчик температуры
Двухпроводная линия питания/связи с цифровой передачей по витой паре на
дальность до 100 и более метров.


Быстродействие **0,18 с.**

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности в диапазоне рабочих
температур $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$:


$$\Delta = (1 + 0,01x|T_t|)^\circ\text{C} \text{ или } \Delta = 1^\circ\text{C} + 0,01x|T_t|^\circ\text{C}$$

где T_t – показания прибора


Показатель визирования 1:5 или 1:10

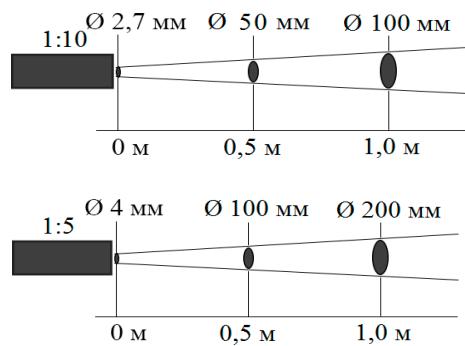

Выносной датчик типа «Компакт Д»

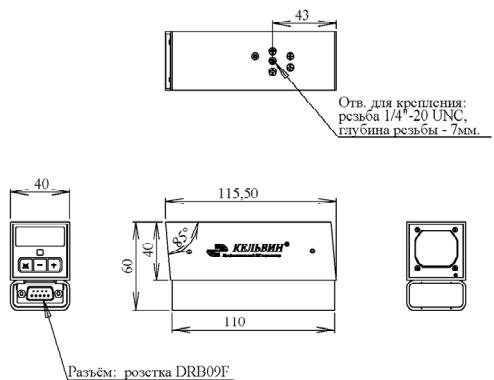


**Показатель визирования
1:75, 1:100, 1:175, 1:200**

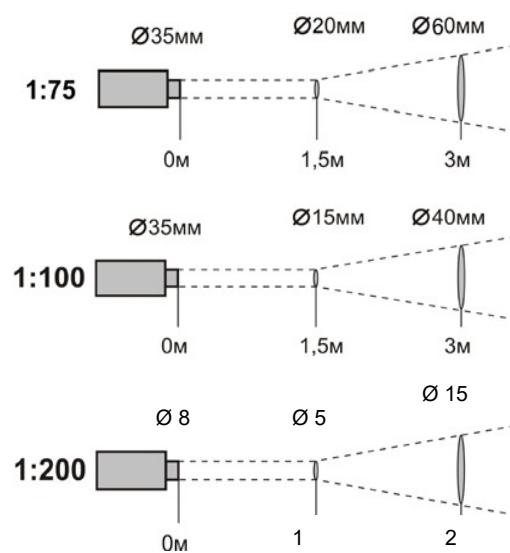


Цифровой выход.
Встроенный лазерный
указатель оптической оси.
Пригодность к длительной
эксплуатации в жестких условиях
реальных технологических
процессов
Быстродействие 1 сек.
Предел допускаемой абсолютной
основной погрешности в
диапазоне рабочих температур
 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$:
 $\Delta = (1 + 0,01x|T_t|)^\circ\text{C}$ или $\Delta =$
 $1^\circ\text{C} + 0,01x|T_t|^\circ\text{C}$
где T_t – показания прибора

Выносной датчик типа «А»

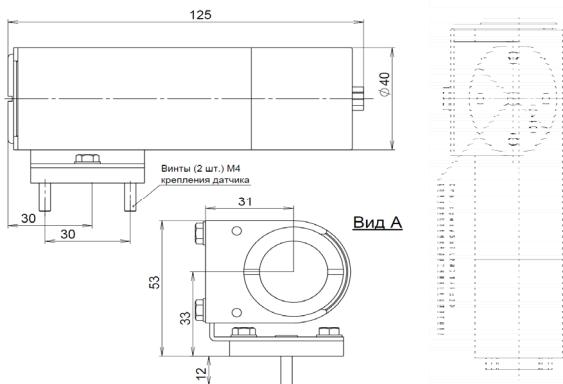

Показатель визирования 1:100

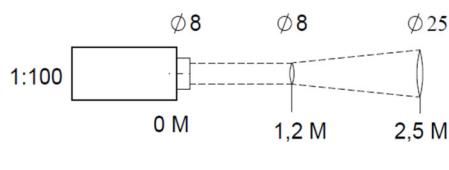


Цифровой выход.
Встроенный лазерный указатель
оптической оси.

Пригодность к длительной
эксплуатации в жестких
условиях реальных
технологических процессов.
Цифровой выход с передачей
по витой паре на дальность до
100 м.

Быстродействие **0,15 сек.**
Предел допускаемой
абсолютной основной
погрешности в диапазоне
рабочих температур $(20\pm 5)^\circ\text{C}$:
 $\Delta = (1 + 0,005x|T_t|)^\circ\text{C}$ или
 $\Delta = 1^\circ\text{C} + 0,005x|T_t|^\circ\text{C}$
где T_t – показания прибора

Выносной датчик типа «Т»

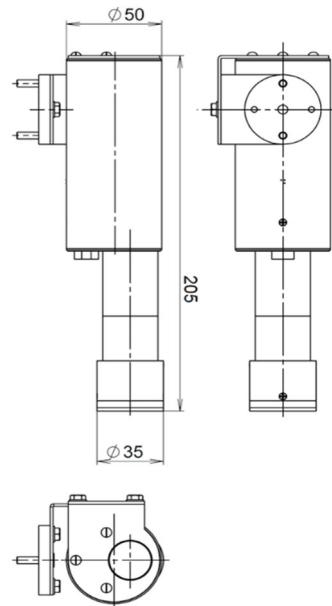

Цифровой выход.

Встроенный беспараллаксный оптический прицел.

Пригодность к длительной эксплуатации в жестких условиях реальных технологических процессов

Быстродействие 0,15 сек.

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности в диапазоне рабочих температур $(20\pm 5)^\circ\text{C}$:

$$\Delta = (1 + 0,005x|T_t|)^\circ\text{C} \text{ или}$$

$$\Delta = 1^\circ\text{C} + 0,005x|T_t|^\circ\text{C}$$

где T_t – показания прибора

Показатель визирования 1:200

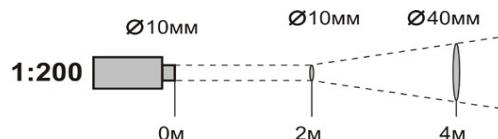


Схема 1 кабеля для пульта “Кельвин АРТО”
Подключение блока питания

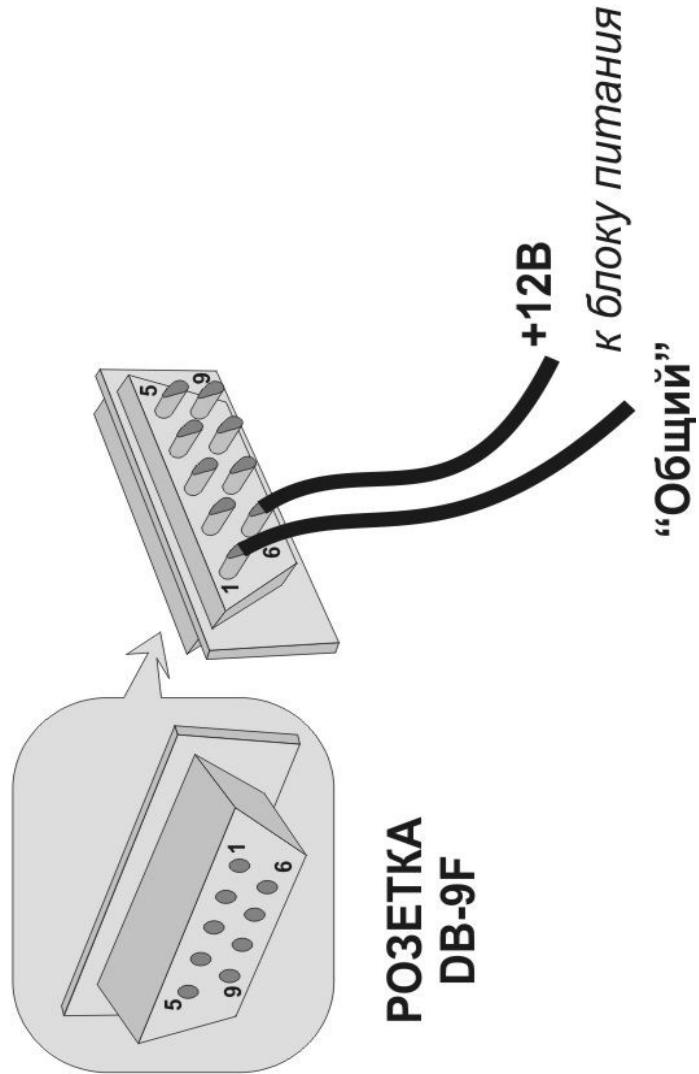


Схема 2 кабеля для пульта “Кельвин АРТО”
Подключите блока питания
и контактов встроенного реле

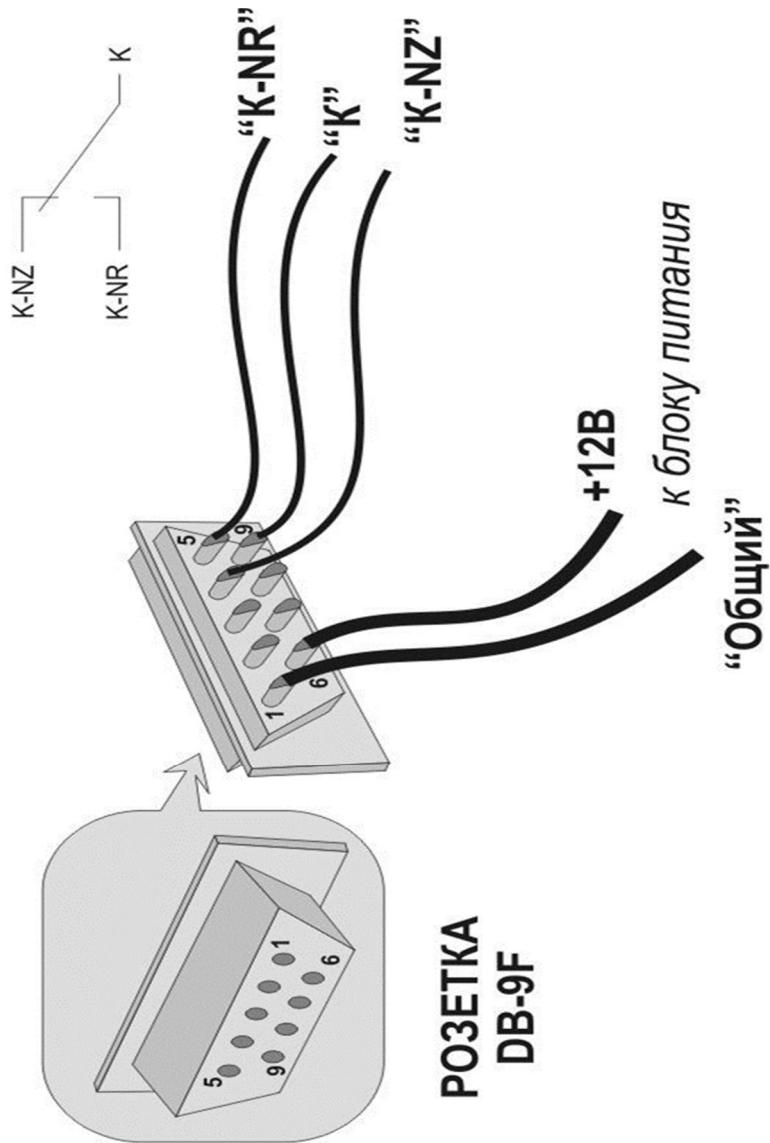


Схема 3 кабеля для пульта “Кельвин АРТО”
Подключите блок питания и COM-порта компьютера для регистрации (5 - 10 метров)

(к пульту АРТО) (к COM-порту)

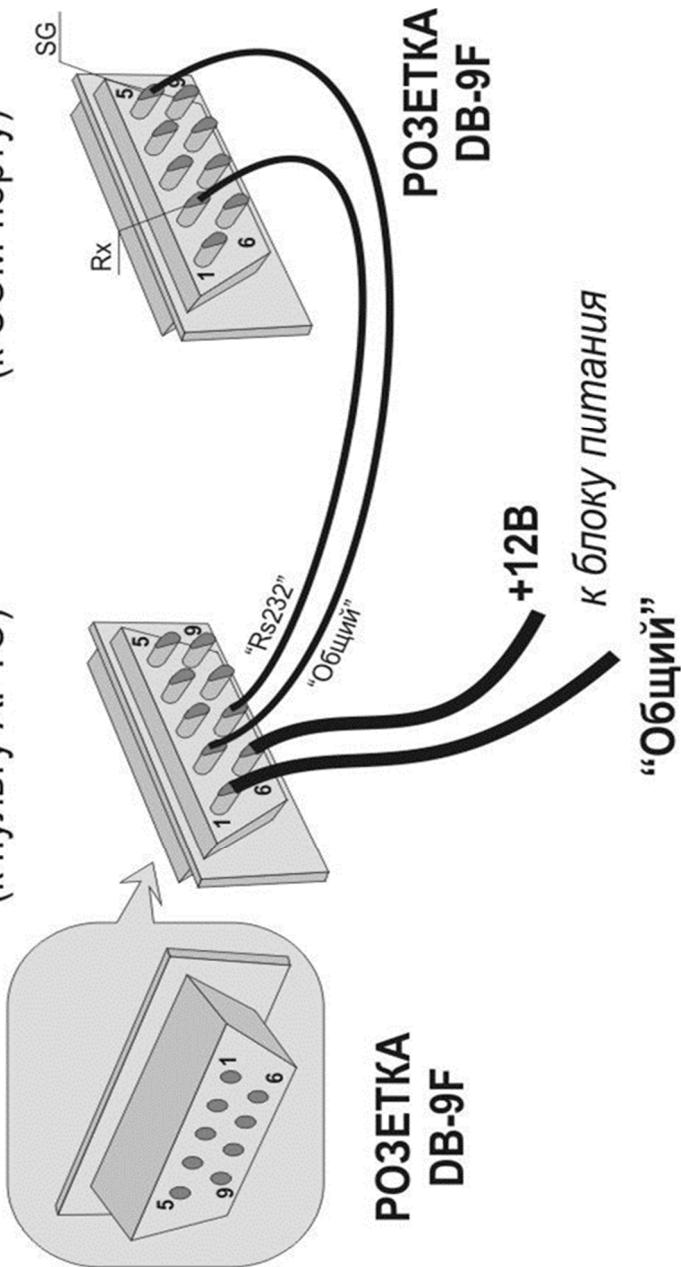


Схема 4 кабеля для пульта “Кельвин АРТО”

Подключите блока питания и внешнего преобразователя в интерфейс “Токовая петля 4-20mA” CL420

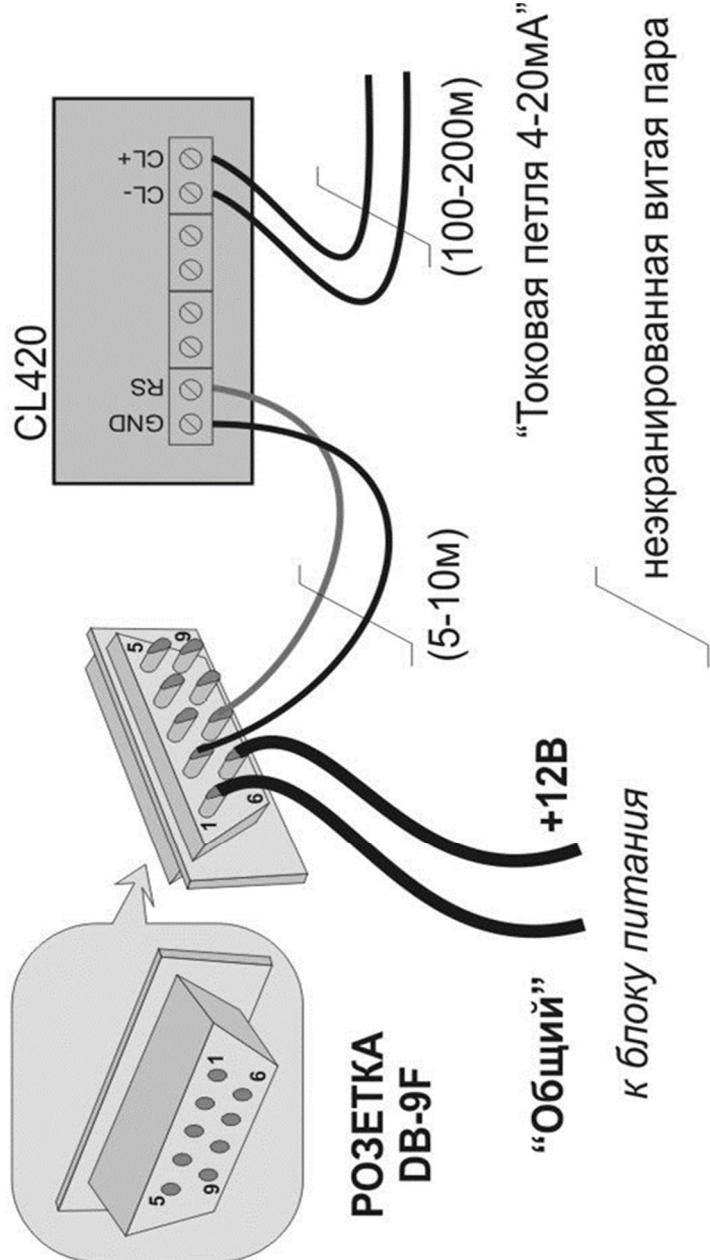


Схема 5 кабеля для пульта “Кельвин АРТО”
Подключите блока питания
и встроенного * преобразователя
в интерфейс “Токовая петля 4-20mA”

* Встроенный интерфейс
“ТП 4-20mA” требуется
оговаривать при заказе


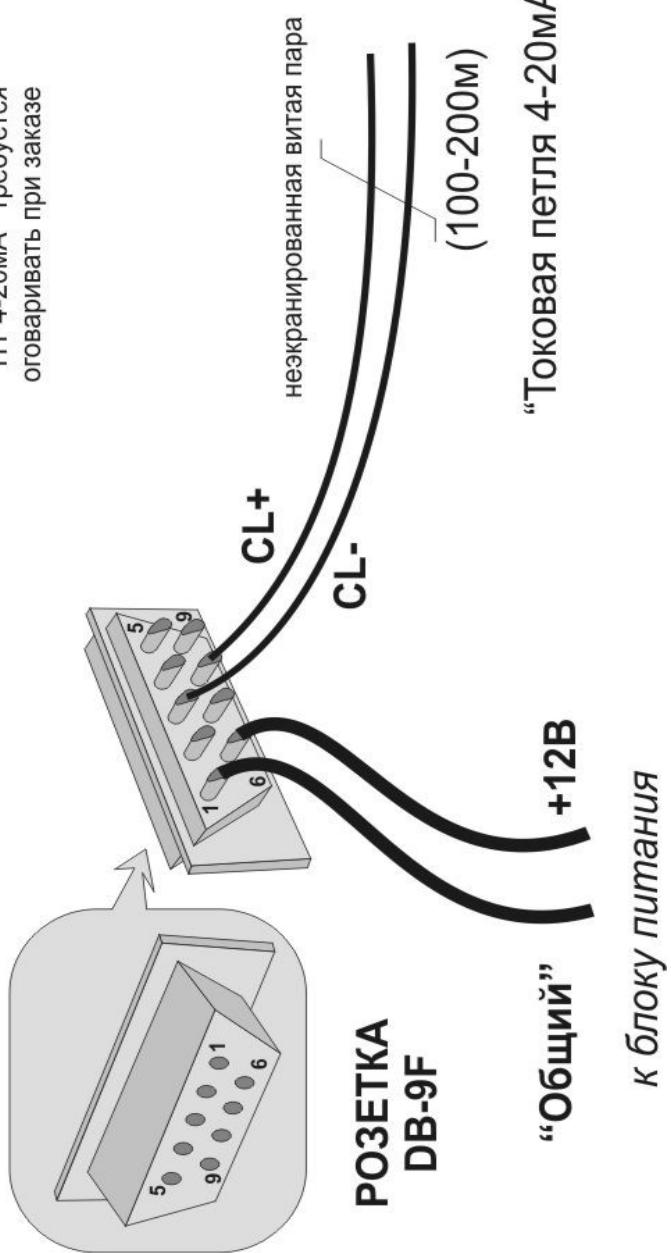


Схема кабеля для пульта “Кельвин АРТО 350”
Подключение датчика КЕЛЬВИН ИКС-Ц (цифровой)

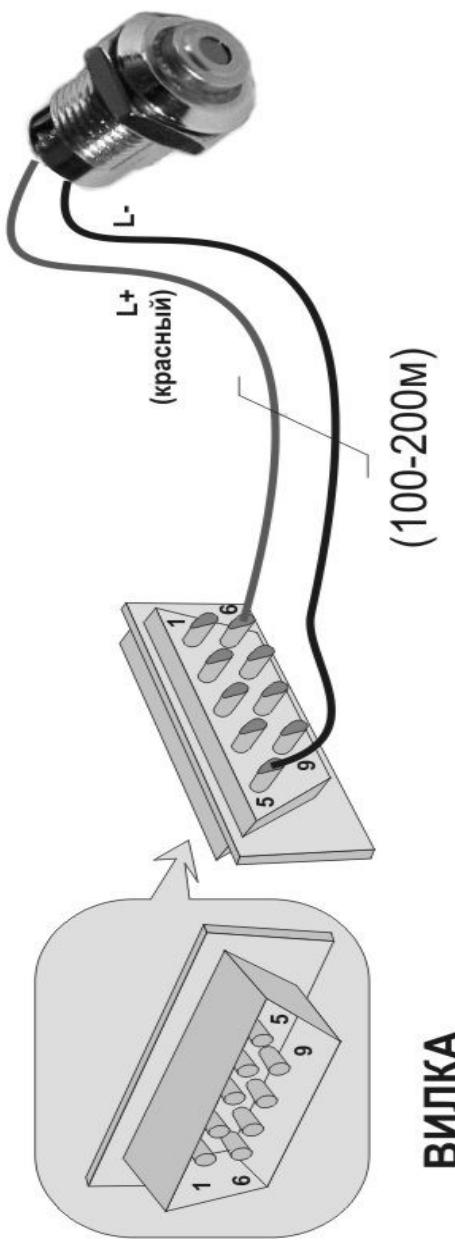

**ВИЛКА
DB-9М**

Смена полярности подключения
переводит датчик в режим установки
излучательной способности.

Таблица 1. Излучательная способность неметаллических материалов

Неметаллические материалы	Излучательная способность	
	Эффективная длина волны	
	1 мкм	8-14 мкм
Асбест	0,9	0,95
Асфальт	0,85	0,95
Базальт		0,7
Графит		0,7-0,8
Керамика	0,4	0,95
Глина		0,95
Бетон	0,65	0,95
Ткань		0,95
Стекло	0,27	0,85
Гипс		0,8-0,95
Лед		0,98
Известняк		0,98
Краска		0,9-0,95
Бумага		0,95
Пластик		0,95
Резина		0,95
Песок		0,9
Снег		0,9
Земля		0,9-0,98
Вода		0,93
Дерево		0,9-0,95

Таблица 2. Излучательная способность металлических материалов

Металлы	Излучательная способность	
	Эффективная длина волны	
	1 мкм	8-14 мкм
Алюминий	0,1-0,2	0,02-0,1
Оксид алюминия	0,40	0,2-0,4
Хром	0,4	0,02-0,2
Оксид хрома	0,75	0,70
Кобальт	0,32	0,04
Оксид кобальта	0,70	0,60
Молибден	0,25-0,35	0,10
Оксид молибдена	0,5-0,9	0,2-0,6
Никель	0,35	0,04
Оксид никеля	0,8-0,9	0,2-0,5
Электролит	0,2-0,4	0,05-0,15
Платина	0,27	0,07
Платина черная		0,9
Тантал	0,35	0,08
Оксид тантала	0,80	0,60
Титан	0,5-0,75	0,05-0,2
Оксид титана	0,80	0,5-0,6
Оксид железа	0,7-0,9	0,5-0,9
Железо	0,35	0,05-0,2
Грубое железо	0,35	0,5-0,7
Литое железо		
Цинк	0,50	0,02
Оксид цинка	0,60	0,1

Вольфрам	0,39	0,03-0,1
Олово	0,25	0,05
Оксид олова	0,60	0,60
Серебро	0,04	0,02
Оксид серебра	0,10	0,10
Магний	0,3-0,8	0,02-0,1
Сталь хол. проката	0,8-0,9	0,4-0,6
Листов.сталь	0,35	0,1
Отполиров. Сталь	0,35	—
Литая сталь	0,8-0,9	0,7-0,9
Окислен. Сталь	0,35	0,1-0,8
Свинец	0,35	0,13
Оксид свинца	0,65	0,2-0,6;
Полиров. Поверх		0,05-0,1
Необраб.поверх.		0,4

Спав А3003 окисл.	0,2-0,8	0,3
Грубая обработка	0,1-0,2	0,1-0,3
Полирован. новерх		0,02-0,1
Листовое железо	0,9	0,6-0,95
окссицирован.	0,35	0,2
Листовое железо	0,35	0,2-0,3
Лист.железо литое		0,9
Обработан.железо (тусклое).		
Латунь отшлифов.	0,35	0,01-
Полирован. повер.	0,65	0,05
Окисленная		0,3
		0,02-0,2
Медь полирован.	0,05	0,03
Грубой обработки	0,05-0,2	0,05-0,1
Окисленная	0,2-0,8	0,4-0,8

Таблица 3. Излучательная способность сплавов

Сплавы	Излучательная способность	
	Эффективная длина волны	
	1,1-1,7 мкм	8-13 мкм
Медь Оксисленная медь	0,10 0,60	0,05 0,60
Хром и окись алюминия Оксислен. состояние	0,20 0,75	0,10 0,65
Окись алюминия	0,40	0,85
Кирпич красный Огнеупорный Кварцевый	0,80 0,35 0,40	0,80 0,65 0,80
Керамика	0,50	0,65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47